1

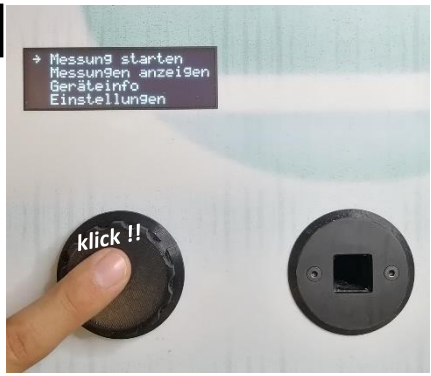
→ Messung starten
Messungen anzeigen
Geräteinfo
Einstellungen
klick !!

2

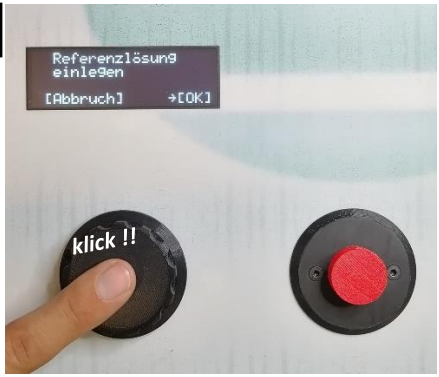
Referenzlösung
einlegen
[Abbruch]
→[OK]
klick !!

3

Messung Referenz
[

4

Probe einlegen
verbleibende Zeit:
[
[OK]
click !!

5

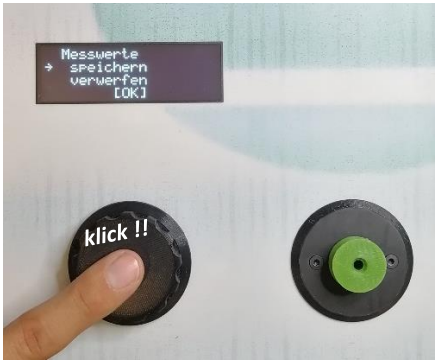
Messwerte
→ speichern
verwerfen
[OK]
klick !!

6

WV Nummer
[OK]